


JT

PAINTBALL

OutHast

.68 Caliber Semi-Automatic Paintball Marker

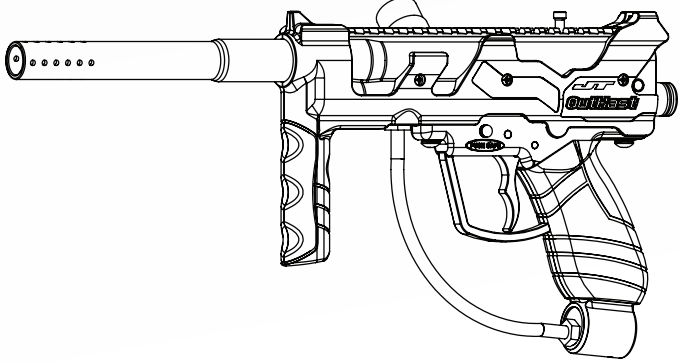

USER'S MANUAL

Safety Information, Annotated Diagram, Warranty Information, Trouble Shooting Guide, Operating Instructions

Figure A

Labels include: REMOVABLE BARREL, VALVE PLUG, BALL FEED PORT, GRIP ASSEMBLY RETAINING SCREW, SAFETY, FORE-GRIP, DOUBLE TRIGGER, STEEL BRAIDED HOSE, BOTTOM-LINE CONSTANT AIR ADAPTER, QUICK PULL PIN, COCKING PIN, HAMMER PLUG, VELOCITY ADJUSTMENT SCREW, GRIP ASSEMBLY RETAINING SCREW, GRIP ASSEMBLY, LUBRICATION POINTS, REFILLABLE CYLINDER, and BARREL PLUG.

Basic Marker Care And Maintenance

Note: Any cosmetic or mechanical changes will void the warranty and may not satisfy ASTM standards for safety. Use only JT paintball approved replacement parts and updated components. Follow these easy points to keep your marker in top shape for years to come.

- Read the manual thoroughly before using the marker.
- Lubricate all O-rings in the marker using ONLY mineral oil.
- Place 3 drops of mineral oil in ASA with each change of gas source.
- Familiarize yourself with the exploded diagram provided in the manual before disassembly.
- Wipe off all parts before re-assembly
- Re-lubricate O-rings before re-assembly.
- NEVER immerse the marker in water. Water will cause internals to rust.
- Call customer service if you have further questions at 1-800-220-3222.

Operating Instructions

▲ WARNING: Be sure the paintball marker is always pointed in a safe direction. Read the following operating instructions and WITHOUT LOADING ANY PAINTBALLS proceed several times through the operating steps with your paintball marker (dry fire the paintball marker at a safe target) so that you will be able to operate the marker properly and safely.

STEP 1. EYE PROTECTION: Make sure everyone within range (200 yards) is properly protected from paintball impacts.

STEP 2. PUT ON "SAFE". Push safety from left to right; no red band showing. Make sure barrel plug is placed securely in muzzle of marker.

STEP 3. COCK: Cock marker by pulling cocking handle fully back until locked in sear position. This marker is a semi-automatic marker, which will recock itself after firing when working properly.

STEP 4. ATTACH GAS SOURCE: Attach air source to the constant air adaptor and turn clockwise to secure.

NOTE: Add 3 drops of mineral oil to the ASA adaptor prior to attaching the refillable cylinder. Check the website at: www.paintballsolutions.com for approved lubricants.

STEP 5. LOAD PAINTBALLS:

A) Insert loader into the ball feed port. Twist and push firmly in a clockwise direction. NOTE: The loader to ball feed port fit is purposely tight.

B) Pour paintballs into loader. NOTE: Paintballs are gravity fed from loader to the marker each time the trigger is pulled. Too rapid a rate of fire, broken balls or too many balls in loader may cause subsequent balls to break and will adversely affect the paintball marker's accuracy. Use a squeegee to clean inside the paintball marker's barrel.

Paintballs should be stored in a cool, dry place in sealed plastic bags. Do not subject to freezing, excessive heat, humidity or store in direct sunlight. These conditions may cause ball breakage and/or poor feeding.

STEP 6. Remove barrel plug and take off safe by pressing safety from right side of paintball marker until red band is showing.

STEP 7. VERIFY VELOCITY: Verify that the paintball marker's velocity is below 300 feet per second or less if required by playing field. Velocity should be measured with a chronograph prior to playing paintball. Velocity may be adjusted by turning the velocity adjustment screw (Fig A) Using an allen key (Included) turn the screw clockwise to Increase velocity and counter-clockwise to decrease velocity.

STEP 8. FIRE: Paintball marker is now ready to fire.

▲ WARNING: Never shoot at anyone without proper protective equipment for eyes, which must be worn at all times. Eye protection must be designed specifically for paintball use. Failure to follow these safety precautions may result in bodily injury Including blindness and deafness.

▲ WARNING: All paintball markers are considered to be loaded until demonstrated to be unloaded by following the steps for unloading your marker.

Unloading Your Marker

▲ WARNING: Always wear proper eye, face and ear protection designed especially to stop paintballs while unloading your paintball marker.

STEP 1. Make sure barrel plug is securely in barrel.

STEP 2. Put Marker on safe. (Push left to right)

STEP 3. Remove loader.

STEP 4. Turn marker upside down to remove paintballs from feed port.

STEP 5. Point marker toward ground in a safe direction, remove barrel plug and fire several times to insure marker is completely unloaded. Replace barrel plug, put marker back on safe.

STEP 6. Remove air source from constant air adaptor by it turning counter-clockwise. After removing propellant source, point marker in safe direction and discharge until marker is degassed.

STEP 7. Use squeegee to dislodge any paintballs from barrel. Do not unload your marker indoors.

▲ WARNING: Do not look down the breach or barrel of the marker while gas source is attached.

Field Strip Guide

STEP 1. EYE PROTECTION: Make sure you and everyone within range (200 yards) is properly protected from paintball impacts. Put marker on Safe.

STEP 2. Remove loader and paintballs from marker

STEP 3. Remove cocking pin and bolt. Clean bolt from broken paintballs.

STEP 4. Use a barrel squeegee to clean broken paintballs from your marker's barrel. (Fig B)

STEP 5. reinstall cocking pin and bolt.

Figure B

1. Insert squeegee into the barrel.

2. Push squeegee forward to clean the barrel.

Cleaning and Maintenance Guide Disassembly

STEP 1. EYE PROTECTION: Make sure you and everyone within range (200 yards) is properly protected from paintball impacts. Put marker on Safe.

STEP 2. Remove gas supply, loader and paintballs from marker.

STEP 3. Use a barrel squeegee to clean broken paintballs from your marker's barrel. (Fig B)

STEP 4. Make sure cocking pin is in the forward position. Pull trigger to release if necessary.

STEP 5. Remove quick pull pin, cocking pin, bolt, hammer plug, bumper and spring. (Fig C)

NOTE: Use caution when removing as all parts are under spring tension.

STEP 6. Pull trigger and tap rear of the receiver against towel on flat surface to remove hammer.

STEP 7. Grasp hammer with fingers and pull from receiver

NOTE: Examine hammer O-ring for any damage and replace if necessary.

Cleaning and Maintenance Guide Reassembly

STEP 1. Clean and Lubricate all lubrication points and O-rings with mineral oil only.

STEP 2. Replace hammer bolt assembly into receiver with sear flat down.

NOTE: It is necessary to pull the trigger 3 or more times while applying pressure to hammer bolt assembly with your finger in order to fully seat the hammer. (Fig. C)

STEP 3. Follow Steps 1-5 of Cleaning and Maintenance Guide Disassembly in reverse order.

NOTE: The bolt is uniquely designed to be installed with the air through hole downward. If you install with air through hole upward the cocking pin will not fully insert into the bolt. This is to prevent Incorrect reassembly.

Figure C

Labels include: BALL DETENT, Parada de Bola, Butea a billes, and SCREW Tornillos.

Figure D

Labels include: BALL DETENT, Parada de Bola, Butea a billes, and SCREW Tornillos.

Key	Description
1	Barrel
2	Barrel O-ring
3	Body
4	Cladding RH
5	.625 Screw
6	.75 Screw
7	.375 Screw
8	Bolt O-ring
9	Hammer O-ring
10	Bolt
11	Pin Bolt
12	Pin Bolt Bearing
13	Pin Bolt Spring
14	Bolt Set Screw
15	Velocity Adjuster Screw
16	Velocity Adjuster O-ring
17	Velocity Adjuster
18	Spring Strut
19	Recoil Pad
20	Main Spring
21	Hammer
22	Retaining Pin
23	Valve Screw
24	Detent
25	Cupseal
26	Valve Spring
27	Valve Spring / Gas Line O-ring
28	Valve Screw
29	Cladding LH
30	Air Hose
31	Gas Line O-ring
32	Lockwasher #10
33	Frame Screw
34	Frame Assembly

Labels include: REMOVABLE BARREL, VALVE PLUG, BALL FEED PORT, GRIP ASSEMBLY RETAINING SCREW, SAFETY, FORE-GRIP, DOUBLE TRIGGER, STEEL BRAIDED HOSE, BOTTOM-LINE CONSTANT AIR ADAPTER, QUICK PULL PIN, COCKING PIN, HAMMER PLUG, VELOCITY ADJUSTMENT SCREW, GRIP ASSEMBLY RETAINING SCREW, GRIP ASSEMBLY, LUBRICATION POINTS, REFILLABLE CYLINDER, and BARREL PLUG.

DISASSEMBLY / CLEANING OF BALL DETENT

Figure E

Labels include: BALL DETENT, Parada de Bola, Butea a billes, and SCREW Tornillos.

Warranty Repair Return Procedure

A returned product must be accompanied by a Return Authorization (RA) number on the outside of the box; please call Paintball Solutions at 1.800.220.3222 to obtain an RA number before shipping product to JT Paintball. All warranty returns must be accompanied by the operator's name, address, and telephone number. Include operator's fax and e-mail if possible. Operator must remove all paintballs before shipping, and must pack product securely to avoid damage during shipping. Include a brief description of what does not appear to work correctly. Ship to: JT Paintball, 11723 Lime Kiln Rd., Neosho, MO 64850.

JT Paintball is a brand of KEE Action Sports, LLC. Design rights & all rights reserved. All patterns, drawings, photographs, instructions or manuals remain the intellectual property of the manufacturer. All rights will be strictly enforced.

ASTM International, formerly known as the American Society for Testing and Materials (ASTM), is a globally recognized leader in the development and delivery of international voluntary consensus standards used around the world to improve product quality, enhance safety, facilitate market access and trade, and build consumer confidence. ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959 USA, www.astm.org

PATENT(S): See www.paintballsolutions.com/patents © 2013-2014 KEE Action Sports. All rights reserved. This KEE Action Sports product is protected by one or more United States and International patents. KEE Action Sports Trademarks, Designs and Copyrights are protected by one or more United States patents and International Law. For more information contact KEE Action Sports at info@keeactionsports.com

Troubleshooting Guide		
Problem	Cause	Cure
Gas Leaks from Cylinder Connection	Damaged Cylinder O-ring	Replace O-ring
Gas Leaks from Inside barrel	Damaged Valve Seal	Replace Valve Stem Assembly
Marker Fails to Discharge	Marker Wasn't Cocked	Cock Marker Before Firing
	Lack of Gas Pressure	Refill Cylinder
	Lack of Lubricant or Paintball Debris	Refer to Field Strip Guide Section
	Gas Source not Fully Engaged	Screw Gas Source into Bottom Line Constant Air Adapter
Marker Fails to Recock	Damaged Striker O-ring	Replace Striker O-ring
	Lack of Gas Pressure	Refill Cylinder
Rapid Fire or Mechanism sticks/ Hangs up	Broken Shell	Clean Mechanism
	No Lubrication	Lubricate bolt and Striker
Broken Paintballs	Excessive Paint Buildup in Barrel	Squeegee out Paintball Particles from Barrel
	Defective Paintballs	Replace Paintballs

JT Paintball 11723 Lime Kiln Rd. Neosho, MO 64854
JT Paintball is a brand of KEE Action Sports, LLC.

7-14 Made in Taiwan

PISTOLA DEPAINTBALL SEMIAUTOMATICA DEL MODELO
MANUAL DEL PROPIETARIO

REGLAS PARA EL MANEJO
SEGURO DE SU PAINTBALL

1. No utilizar hasta que todas las personas dentro del radio estén usando protección para los ojos, el rostro y las orejas diseñados para protegerlos de las bolas de pintura. Además, los equipos de protección deben cumplir con la norma ASTM F1776.
2. Nunca apunte el marcador de paintball a quienes no estén usando la máscara de paintball que cumpla con la norma ASTM F1776.
3. No modifique de manera alguna el sistema de aire presurizado ni el cilindro del marcador.
4. Mantenga el marcador en Modo seguro hasta que esté listo para disparar.
5. Utilice únicamente bolas de pintura de calibre .68. No intente disparar las bolas de pintura usadas.
6. Trate el marcador como si estuviese cargado.
7. Nunca mire por el cañón de un marcador de paintball.
8. Mantenga el dedo alejado del gatillo hasta que esté listo para disparar.
9. Nunca apunte el marcador a un objetivo al que no quiera disparar.
10. Mantenga el dispositivo de bloqueo del cañón dentro de la boca del marcador o sobre esta si no va a disparar.
11. Mantenga el marcador de paintball en Modo seguro cuando no lo utilice.
12. Siempre extraiga las bolas de pintura y la fuente propelente antes de desmontar el marcador.
13. Después de extraer la fuente propelente, apunte el marcador hacia una dirección segura y descárguelo hasta desgasificarlo.
14. Guarde el marcador descargado y desgasificado en un lugar seguro.
15. Respete la advertencia que se detalla en la fuente de gas con respecto al manejo y el almacenamiento.
16. No dispare a objetos frágiles como, por ejemplo, las ventanas.
17. Siempre mida la velocidad de su marcador antes de jugar paintball y nunca dispare a velocidades superiores a 91,44 m/s (300 pies/s).
18. Nunca lleve a cabo actos de vandalismo con el marcador.
19. Algunas bolas de pintura pueden manchar superficies porosas como ladrillo, revoque y madera.

⚠ **ADVERTENCIA:** Esto no es un juguete. El uso incorrecto puede producir heridas graves o mortales. El usuario y las personas dentro del radio deben usar protección para los ojos diseñada específicamente para paintball. La edad mínima para comprar este producto es de 18 años. Los menores de 18 deben ser supervisados por adultos. LEA EL MANUAL DE USUARIO ANTES DE COMENZAR A UTILIZAR EL PRODUCTO.

LANCEUR SEMIAUTOMATIQUE ALIMENTATION CALIBRE
0.68 MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION
D'UN LANCEUR DE PAINTBALL

1. Ne pas utiliser à moins que toute personne à portée de tir ne porte une protection oculaire, du visage et des oreilles conçue spécifiquement pour arrêter les billes de paintball, en accord avec les spécifications ASTM F1776.
2. Ne jamais pointer le marqueur vers toute personne ne portant pas de masque de paintball en accord avec les spécifications ASTM F1776.
3. Ne jamais modifier d'aucune façon le système d'air pressurisé ou le cylindre de votre marqueur.
4. Gardez le marqueur en position Sécurité jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
5. N'utilisez jamais autre chose que les billes de calibre .68. N'essayez pas de tirer avec des billes usagées.
6. Traitez chaque marqueur comme s'il était chargé.
7. Ne regardez jamais dans le canon d'un marqueur de paintball.
8. Gardez votre doigt loin de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
9. Ne pointez jamais le marqueur vers quelque chose que vous ne voulez pas viser.
10. Gardez le système de blocage du canon sur le canon lorsque vous ne tirez pas.
11. Gardez le marqueur en position Sécurité lorsqu'il n'est pas utilisé.
12. Enlevez toujours les billes et la source d'air avant de démonter le marqueur.
13. Une fois la source d'air enlevée, pointez le marqueur dans une direction sécuritaire et purgez jusqu'à ce que le marqueur soit dégazé.
14. Stockez le marqueur déchargé et dégazé dans un endroit sécuritaire.
15. Suivez les avertissements se trouvant sur la source d'air concernant la manipulation et le stockage.
16. Ne tirez pas sur des objets fragiles comme des fenêtres.
17. Mesurez toujours la vitesse de votre marqueur avant de jouer, et ne tirez jamais à des vitesses excédant 91.44m/s (300pi/s)
18. Ne faites pas de vandalisme.
19. Certaines billes peuvent tâcher les surfaces poreuses comme la brique, le stuc et le bois.

⚠ **ATTENTION :** Ceci n'est pas un jouet. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures ou la mort. Une protection oculaire spécialement conçue pour le paintball doit être portée par l'utilisateur et toutes les personnes à portée de tir. Doit avoir 18 ans ou plus pour acheter. Les personnes de moins de 18 ans doivent avoir la permission d'un adulte. LISEZ LE MANUEL AVANT TOUTE UTILISATION

DESARMADO / LIMPIEZA DEL RETÉN DE BOLAS

Nota: Los cambios cosméticos o mecánicos, se anulará la garantía y puede no cumplir con las normas ASTM para la seguridad. Utilice sólo JT paintball aprobado piezas de recambio y componentes actualizados. Siga estos puntos fáciles para mantener su marcador en la mejor forma en los próximos años.

- Lea el manual en su totalidad antes de usar el marcador.
- Engrase todos los o' rings en el marcador con aceite mineral SOLAMENTE.
- Lugar 3 gotas de aceite mineral en ASA con cada cambio de la fuente de gas.
- Familiarizarse con el diagrama de despicee incluida en el manual antes del desmontaje.
- Limpie todas las piezas antes de volver a montar.
- Vuelva a lubricar las juntas tóricas antes de volver a montar.
- NUNCA sumerja el marcador en el agua. El agua hará que la oxidación de las partes internas.
- Llame al servicio de atención al cliente si tiene alguna duda al 1-800-220-3222.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

⚠ **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el marcador de paintball esté siempre apuntando hacia una dirección segura. Lea las siguientes instrucciones de operación y SIN CARGAR NINGUNA PAINTBALL repase varias veces los pasos operativos de su marcador de paintball (dispare el mar cador de paintball en vacío hacia un objetivo seguro) de manera tal que usted pueda operar el marcador en forma apropiada y segura.

- PASO 1. PROTECCIÓN PARA LOS OJOS:** Asegúrese de que cualquier persona que esté dentro del rango de acción (200 yardas) esté adecuadamente protegida contra los impactos de paintballs.
- PASO 2. COLOCAR EN POSICIÓN "SEGURIDAD".** Empuje la corredera de seguridad de derecha a izquierda; no se verá la banda roja. Asegúrese de que el tapón del cañón esté colocado en forma segura en la boca del marcador.
- PASO 3. ARMADO:** arme el marcador tirando de la manija de armado totalmente hacia atrás hasta que traben en posición de disparo. Este marcador es semiautomático, lo cual significa que cuando esté funcionando adecuadamente, se rearmará a sí mismo después del disparo.
- PASO 4. ACOPLAMIENTO DEL SUMINISTRO DE GAS:** Attachez la source d'air à l'adaptateur et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller.
- PASO 5. CARGA DE PAINTBALLS:**
- A)** Insertar el cargador dentro del Puerto de alimentación. Girar apretando firmemente en el sentido de las agujas del reloj.
- B)** Vierta las paintballs dentro del cargador. NOTA: Las Paintballs son alimentadas por

gravedad desde el cargador hacia el marcador cada vez que se tira del gatillo. Un ritmo de disparo muy rápido, Bolas rotas o demasiadas bolas en el cargador pueden causar que las bolas siguientes se rompan y ello afectará en forma adversa la exactitud del marcador de paintball. Utilice un secador para limpiar el interior del cañón del marcador de paintballs.

Las Paintballs deben ser almacenadas en un lugar fresco y seco, en bolsas de plástico selladas. No las someta al congelamiento, excesivo calor, humedad ni las almacene bajo la luz directa del sol. Estas condiciones pueden causar la rotura de las bolas y/o una pobre alimentación.

- PASO 6.** Enlevez la source d'air de l'adaptateur en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois la source d'air enlevée, pointez le marqueur dans une direction sécuritaire et déchargez-le jusqu'à ce qu'il soit dégazé.
- PASO 7. VERIFICAR LA VELOCIDAD:** Verifique que la velocidad del marcador de paintball esté por debajo de los 300 pies por segundo o menos si así lo requiere el campo de juego. La velocidad debe ser medida con un cronómetro antes de jugar al paintball. La velocidad puede ser ajustada girando el tornillo de ajuste de velocidad (Figura A) Utilizando una llave Allen (Incluida) gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj para incrementar la velocidad y en sentido contrario al de las agujas del reloj para reducir la velocidad.
- PASO 8. DISPARO:** El marcador de paintball está ahora listo para disparar.

⚠ **ADVERTENCIA:** Nunca dispare hacia alguien que no posea el equipo apropiado de protección para los ojos, el cual debe ser utilizado en todo momento. La protección para los ojos debe ser diseñada específicamente be para su uso en el juego de paintball. La falta de cumplimiento con estas precauciones de seguridad puede dar como resultado, lesiones en el cuerpo Incluyendo la ceguera y sordera.

⚠ **ADVERTENCIA:** Se considera que todos los marcadores de paintball están cargados hasta que se demuestre que están descargados siguiendo los pasos para la descarga de su marcador.

DESCARGA DE SU MARCADOR

- ⚠ **ADVERTENCIA:** Siempre utilice la protección apropiada para los ojos, la cara y los oídos diseñada específicamente para detener las paintballs durante la descarga de su marcador de paintball.
- PASO 1.** Asegúrese de que el tapón del cañón esté seguramente colocado en el mismo.
- PASO 2.** Coloque el marcador en la posición seguridad. (Empuje de izquierda a derecha)
- PASO 3.** Retire el cargador.
- PASO 4.** Ponga el marcador boca abajo para remover las paintballs de la compuerta de alimentación.

- PASO 5.** Apunte el marcador hacia el piso en una dirección segura; retire el tapón del cañón y dispare varias veces para asegurarse de que el marcador esté completamente descargado. Recolecte el tapón del cañón, coloque el marcador nuevamente en seguridad.
- PASO 6.** Para retirar la fuente neumática del adaptador de aire constante, gírela hacia la izquierda. Después de extraer la fuente propelente, apunte el marcador hacia una dirección segura y descárguelo hasta desgasificarlo.
- PASO 7.** Utilice un secador para retirar cualquier paintball que se encuentre en el cañón. No descargue el marcador en el interior de un local.

⚠ **ADVERTENCIA:** No mire hacia adentro de la abertura ni del cañón del marcador mientras esté acoplando el suministro de gas.

GUÍA DE PASADORES DE SEGURIDAD

- PASO 1. PROTECCIÓN PARA LOS OJOS:** Asegúrese de que usted y todas las personas dentro del radio (182 metros) estén adecuadamente protegidos contra impactos de bolas de pintura. Coloque el Seguro al marcador.
- PASO 2.** Quite el cargador y las bolas de pintura del marcador.
- PASO 3.** Quite el bulón y la perilla de amartillado. Elimine las bolas de pintura rotas del bulón.
- PASO 4.** Utilice una escobilla para eliminar las bolas de pintura rotas del cañón de su marcador. (Fig. B)
- PASO 5.** Reinstale el bulón y la perilla de amartillado.

- GUÍA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. DESMONTAJE**
- PASO 1. PROTECCIÓN PARA LOS OJOS:** Asegúrese de que usted y todas las personas dentro del radio (182 metros) estén adecuadamente protegidos contra impactos de bolas de pintura. Coloque el Seguro al marcador.
- PASO 2.** Quite el suministro de gas, el cargador y las bolas de pintura del marcador
- PASO 3.** Quite el bulón y la perilla de amartillado. Elimine las bolas de pintura rotas del bulón.
- PASO 4.** Asegúrese de que la perilla de amartillado se encuentre hacia adelante. Jale el gatillo para liberar si es necesario.
- PASO 5.** Quite el pasador de remoción rápida, la perilla de amartillado, el bulón, el tapón del martillo, el tope y el resorte. (Fig. C).
- NOTA: Tenga cuidado al desarmar ya que todas las partes están bajo tensión de resorte.
- PASO 6.** Jale el gatillo y apoye la parte posterior del receptor en una toalla sobre una superficie plana para quitar el martillo.
- PASO 7.** Tome el martillo con los dedos y quítelo del receptor.
- NOTA: Examine la junta tórica del martillo en busca de daños y reemplácela si es necesario.

complètement déchargé. Remplacez obturateur du canon, remettez le marqueur sur sécurité.

ÉTAPE 6. Retire la fuente de gas.

ÉTAPE 7. Enlevez la source de gaz.Utilisez une raclette éponge pour dégager toute paintball du canon. Ne déchargez pas votre marqueur à l'intérieur.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Ne regardez pas à l'intérieur de l'orifice ou du canon du marqueur tant que la source de gaz est attachée.

GUIDE SUR LE TERRAIN

- ÉTAPE 1.** PROTECTION OCULAIRE : Assurez-vous que toute personne à portée de tir (200 yards) porte une protection contre les impacts de billes de paintball. Mettez le marqueur en position Sécurité.
- ÉTAPE 2.** Enlevez le chargeur et les billes du marqueur
- ÉTAPE 3.** Utilisez un nettoyeur à canon pour enlever les billes cassées du canon. (Fig. B)
- ÉTAPE 4.** Utilisez un nettoyeur à canon pour enlever les billes cassées du canon. (Fig. B)
- ÉTAPE 5.** Réinstallez la goupille de sécurité et la culasse

- GUIDE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN - DÉMONTAGE**
- ÉTAPE 1. PROTECTION OCULAIRE :** Assurez-vous que toute personne à portée de tir (200 yards) porte une protection contre les impacts de billes de paintball. Mettez le marqueur en position Sécurité.
- ÉTAPE 2.** Enlevez la source d'air, le chargeur et les billes du marqueur.
- ÉTAPE 3.** Utilisez un nettoyeur à canon pour enlever les billes cassées du canon. (Fig. B)
- ÉTAPE 4.** Assurez-vous que la goupille de sécurité soit en position avant. Appuyez sur la gâchette pour la débloquer si nécessaire.
- ÉTAPE 5.** Enlevez la goupille de libération rapide, la goupille de sécurité, la culasse, le plug, l'axe et le ressort. (Fig. C)
- ÉTAPE 6.** Appuyez sur la gâchette et tapotez l'arrière du récepteur contre une serviette posée sur une surface plane pour enlever le marteau.
- ÉTAPE 7.** Attrapez le marteau avec les doigts et tirez
- NOTE : Examinez le joint torique du marteau pour vérifier qu'il ne soit pas endommagé, remplacez-le le cas échéant.

GUIDE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN - REMONTAGE

ÉTAPE 1. Nettoyez et lubrifiez tous les points de lubrification et les joints toriques avec de


GUÍA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
REENSAMBLADO

- PASO 1.** Limpie y lubrique todos los puntos de lubricación y las juntas tóricas solamente con aceite mineral.
- PASO 2.** Vuelva a colocar el conjunto de bulón y martillo dentro del receptor y ubique el fiador en posición plana hacia abajo.
- NOTA: Se debe jalar el gatillo 3 o más veces mientras se aplica presión al conjunto de bulón y martillo con el dedo para asentar completamente este último. (Fig. C)
- PASO 3.** Siga los pasos 1 a 5 de la "Guía de limpieza y mantenimiento. Desarmado" en orden inverso.
- NOTA: El bulón está diseñado únicamente para instalarlo con el orificio de canalización de aire hacia abajo. Si lo instala con el orificio de canalización de aire hacia arriba, la perilla de amartillado no se insertará por completo en el bulón. Esto es para prevenir un reensamblado incorrecto.

PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN
PARA LA REPARACIÓN BAJO GARANTÍA:

Todo producto que se devuelva debe estar acompañado de un número de autorización de devolución (RA) colocado en la parte externa de la caja. Llame a Paintball Solutions al 1-800-220-3222 para obtener este número antes de enviar el producto a JT Paintball. Todas las devoluciones por garantía deben estar acompañadas del nombre, la dirección y el número de teléfono del operador. Si es posible, incluya el número de fax y el correo electrónico del operador. El operador debe extraer todas las bolas de pintura antes de realizar el envío y debe embalar el producto de manera segura para evitar que se dañe durante el transporte. Incluya una breve descripción del aparente problema. Envíe a esta dirección: JT Paintball, 11723 Lime Kiln Rd., Neosho, MO 64850 USA.

JT Paintball es una marca de KEE Action Sports, LLC. Los derechos de diseño y todos los derechos reservados. Todos los patrones, dibujos, fotografías, instrucciones o manuales son propiedad intelectual del fabricante. Todos los derechos se aplican estrictamente.



PATENTE(S): Ver www.paintballsolutions.com/patents © 2013-2014 KEE Action Sports. Todos los derechos reservados. Este producto de KEE Action Sports está protegido por uno o más patentes de los Estados Unidos e internacionales. Las Marcas Comerciales Registradas, Diseños y Derechos de Autor están protegidos por uno o más patentes de los Estados Unidos y el Derecho Internacional. Para mayor información contacte a KEE Action Sports a info@keeaactionsports.com

l'huile minérale seulement.

ÉTAPE 2. Remplacez la tige du marteau dans le récepteur avec le déclencheur bien à plat.

NOTE : Il est nécessaire de tirer 3 fois ou plus tout en faisant pression sur la culasse du marteau avec vos doigts afin de bien installer le marteau. (Fig. C)


ÉTAPE 3. Suivez les étapes 1 à 5 du Guide de nettoyage et d'entretien - Démontage, mais dans le sens inverse.

NOTE : La culasse est conçue pour être installée avec l'air arrivant par le bas. Si vous l'installez avec votre air arrivant par le haut, la goupille de sécurité ne s'insérera pas complètement dans la culasse. Cela permet d'éviter un mauvais remontage.

PROCEDURE DE RETOUR SOUS GARANTIE
EN VUE D'UNE RÉPARATION

Un produit retourné doit être accompagné d'une autorisation de retour (RA) collée sur l'emballage du colis. Veuillez téléphoner préalablement à Paintball Solutions, Tél: 1.800.220.3222 pour obtenir un numéro RA, avant tout envoi de produits à JT Paintball, en retour. Tous les retours sous garantie doivent être accompagnés du nom de l'utilisateur, son adresse et numéro de téléphone. Inclure aussi le numéro de fax et l'adresse électronique. Veillez à retirer les toutes les billes et protégez bien votre produit pour éviter toute dégradation lors du transport. Accompagnez-le d'une petite description de ce qui ne semble pas fonctionner correctement. Envoyez le tout à: JT Paintball, 11723 Lime Kiln Rd., Neosho, MO 64850 USA.

JT Paintball est une marque de KEE Action Sports, LLC. Droits de Design & Tous droits réservés. Tous les modèles, dessins, photographies, instructions ou les guides restent la propriété intellectuelle du fabricant. Tous droits seront strictement appliqués.



BREVET(S): consultez www.paintballsolutions.com/patents © 2013-2014 KEE Action Sports. Tous droits réservés. Ce produit KEE Action Sports est protégé par un ou plusieurs brevets aux États-Unis et dans le monde. Les logos, marques et copyrights KEE Action Sports sont protégés par un ou plusieurs brevets aux États-Unis ou lois internationales. Pour plus d'informations, contactez KEE Action Sports à info@keeaactionsports.com

Guía De Solución		
Problema	Causa	Solución
Fuga de gas en la conexión de la cilidro	Anillo de caucho de la cilindro Dañado	Reemplace el anillo de caucho
Fuga de gas dentro de Cañón	Sello de Válvula Dañado	Reemplace el cuerpo de la válvula
La Pistola no Dispara	La Pistola no está Amartillada	Amartille la Pistola antes de Disparar
	Falta de Presión de Gas	Rellene o cambie la botella o el cilindro de CO2
	Falta de lubricante o partículas de bolas de pintura	Vea la sección Guía de limpieza en el campo
La pistola no se amartilla	La fuente de gas no Está conectada correctamente	Fuente de gas del tornillo en la línea base adaptador de aire constante
	Aro tórico dañado en el percutor	Reemplace el aro tórico de percutor
El disparo rápido o el mecanismo se pega o se cuelga	Cartucho roto	Limpie el mecanismo
	Falta lubricación	Lubrique el cerrojo y el percutor
Paintballs se rompen	Acumulación excesiva de pintura en el cañón	Limpie la pintura del Cañón
	Paintballs defectuosas	Reemplace las paintballs

Guide De Dépannage		
Problème	Causa	Solution
LL y aune fuite de gaz a une niveau de connecteur de cylindre	L'anneau torique est endommagé usé	Remplacez L'anneau
LL y aune fuite de gaz dans le canon	Joint d'étanchéité endommagé	Remplacer le corps de soupape
Le lanceur ne see décharge pas	Le lanceur n'est pas arme	Armez le lanceur avant d e tirer
	La pression du gaz est insuffisante	Remplissez le cylindre de CO2
	manque de lubrifiant ou débris de billes de peinture	Voir la partie Règles de sécurité pour l'utilisation
Le lanceur ne se réarme pas	Le source d'alimentation en gaz est mal installée	Visser la spurce d'alimentation de gaz sur l'adaptateur d'air constant de ligne de fond
	Joint torique du percuteur	Remplacez l'anneau la culasse
Le tir rapide ou le mécanisme se grippe ou se bloque	La pression du gaz est insuffisante	Recharge cylindre d'air ou remplacez le cylindre de CO2
	Ne pas graisser	Graisser la culasse et le percuteur
Billes creevent	Projectile brisé	Nettoyer le mécanisme
	Accumulation excessives de peinture dans le canon	Nettoyez le canon
	Billes sont défectueuses	Remplacez les billes